

HEILLES

2. 16 / VI / 1974

Eglise Saint-Martin

- 2^e campagne de construction entièrement et d'importants travaux de restauration (XIX)
- vers 1140/50
 - 2^e moitié XIII ou début XIV

L'édifice est bâti en pierre de taille ou en moellons de carrière de mauvaise qualité (très squilles)


1^{re} Campagne vers 1140/50

Il ne reste de cet édifice que le clocher ~~intégralement~~ dont le beffroi comporte un seul étage ajouré de 2 baies y compris sur chaque côté.

Corniche beaucoupière très creuse (n'est plus à l'E, amarré complètement).
 Les baies ayant également disparu sans la partie basse visible depuis les combles.

- Complètement refait en sous-œuvre au cours de la 2^e campagne, ou pratiquement à celle-ci. Difficile de constater que le nef est contemporaine de ce clocher, les moellons n'ayant aucune caractéristique.

- La base du beffroi est décorée d'arcades aveugles sur 3 côtés (N, E et S) comme à Fontenay-Torcy

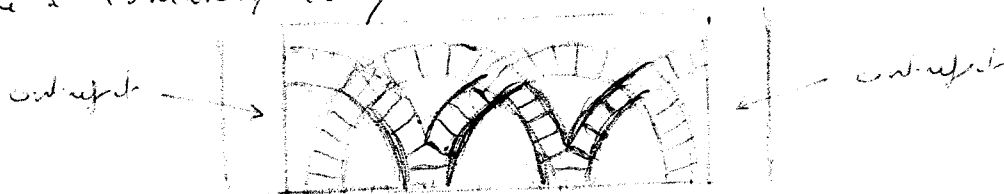

fontaine en une seule colonne


Chapiteau à gauche sur la face occidentale du clocher

La voûte de la base du clocher paraît du XVI ou XVII comme les refais en sous-œuvre (?)

2^e Campagne 2^e moitié XIII ou début XIV

- nef avec bas-côté au N (aujourd'hui détruit) - il reste 3 grandes arcades bouchées et l'annonce des murs ouest de la basilique (façade d'une fenêtre) belle façade (façade notamment et fenêtre de la pignon) au N. petite porte gothique
- transept (plus saillant au N qu'au S) pratiquement reconstruit au N
- chœur composé d'une courte travée droite et d'une abside à 7 pans.

- excepté la fenêtre de façade et la partie haute de la 1^{re} fenêtre S du clocher, tous les remplages ont été refaits.
- Les chapiteaux sont en bois de "bois" - Ils ne comportent pas de crochets.
- La fenêtre de façade (la seule d'origine) comporte un loup souligné par un loup calvicieux - le remplage est simplement chanfreiné - Pas de chapiteaux caractéristique 2^e moitié XIII^e / ~~avant~~ XIV^e.
- L'abside est couverte d'une voûte à 8 compartiments.

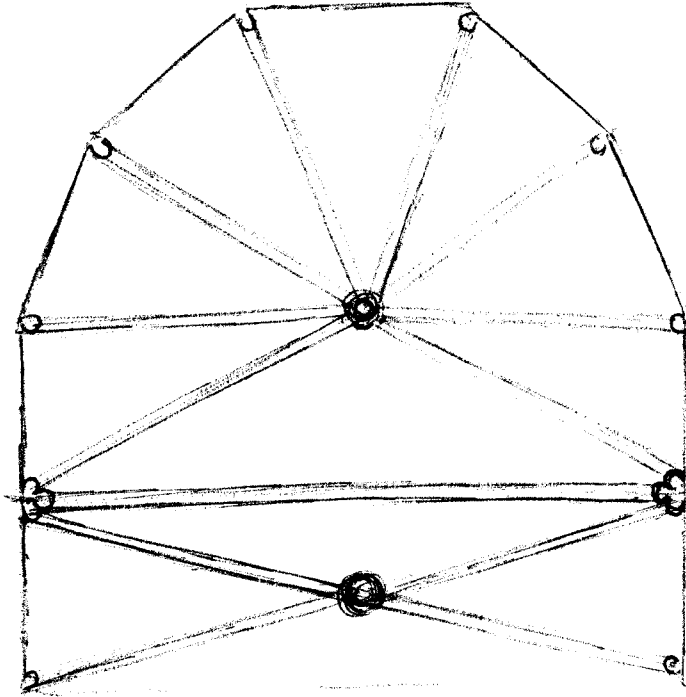

Restauration XIII

Reconstruction presque totale du bras N du transept -
 voûte du bras S (en plâtre, comme au bras N)
 remplages de toutes les baies sauf les deux signalés ci-dessus.
~~à refaire~~ escaliers à vis du clocher.
 fenêtres à gauche et à droite de la voûte.

Mobilier

Saint-Martin en bois au revers de la façade
 Vierge à l'enfant en bois au maître autel (XVII^e ou XVIII^e)
 Esiqne en bois